ふそうローザの乗車装置（最後列座席下カバー取付金具）の改善対策について

ふそうローザの乗車装置（最後列座席下カバー取付金具）について、平成25年12月17日に下記の改善対策を国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

改善対策届出番号	444	改善対策開始日	平成25年12月18日
不具合の部位(部品名)	乗車装置（最後列座席下カバー取付金具）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型バスにおいて、最後列座席下カバーの取付金具の形状が不適切なため、座席と車体の隙間に手を差し込むと、当該取付金具の端部でけがをするおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、最後列座席下カバー取付金具の端部に、ゴム製の保護材を追加する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
三菱	SKG-BE640G	「ふそう ﾛｰｻﾞ」	BE640G-910004～BE640G-910351 平成23年8月31日～平成24年3月27日	271	後部ﾘﾌﾄ付車と幼児専用車を除く。
	SKG-BE640J		BE640J-910002～BE640J-910075 平成23年9月6日～平成24年3月21日	6	
	TPG-BE640E		BE640E-100002～BE640E-100072 平成25年3月5日～平成25年10月24日	37	
	TPG-BE640G		BE640G-100001～BE640G-910376 平成23年12月29日～平成25年10月18日	875	
	TPG-BE640J		BE640J-100003～BE640J-910082 平成24年3月15日～平成25年10月25日	53	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年8月31日 ～ 平成25年10月25日	(計1,242台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

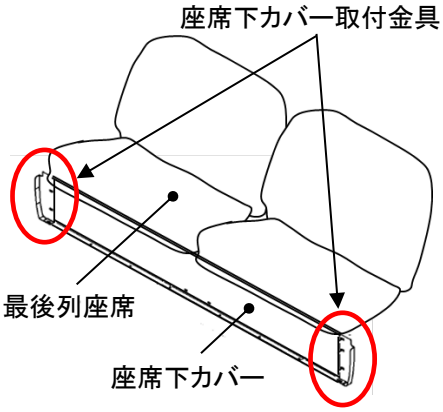
改善対策対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 総排気量（CC）	備考
三菱	SKG-BE640G	「ふそう ローザ」	普通・乗合	ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞ	4P10(2,998)	後部ﾘﾌﾄ付車と幼児専用車を除く。
	SKG-BE640J					
	TPG-BE640E					
	TPG-BE640G					
	TPG-BE640J					

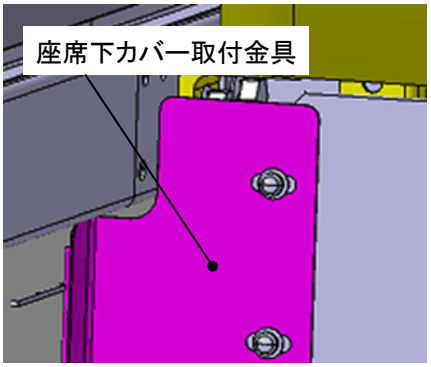
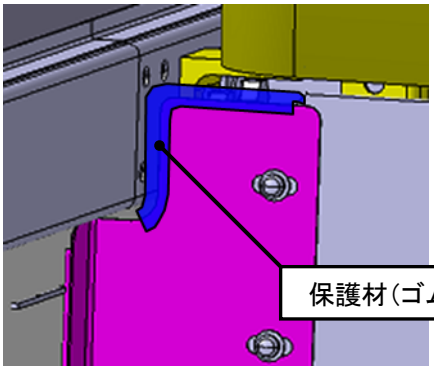
改善箇所説明図







不具合発生箇所

改 善 前	改 善 後
	

小型バスにおいて、最後列座席下カバーの取付金具の形状が不適切なため、座席と車体の隙間に手を差し込むと、当該取付金具の端部でけがをするおそれがある。

改善の内容

全車両、最後列座席下カバー取付金具の端部に、ゴム製の保護材を追加する。

注　：□は追加部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「LB35」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。