ふそう エアロエース、エアロクィーンの灯火装置（後面方向指示器）のリコールについて

ふそう エアロエース、エアロクィーンの灯火装置（後面方向指示器）について、平成 27 年 1 月 29 日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	3510	リコール開始日	平成 27 年 1 月 30 日
不具合の部位(部品名)	灯火装置（後面方向指示器）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスにおいて、方向指示器の長時間点滅を繰り返して行うと、後面方向指示器の橙色キャップ上部が溶損する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該キャップの気化成分でレンズ内面が白濁すると共に、当該キャップ上部に穴が開くおそれがある。		
改善措置の内容	全使用者に対し当該不具合について周知し、後面方向指示器にレンズ内面の白濁や橙色キャップの溶損が認められた場合は、左右のリヤコンビネーションランプを対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PDG-MM96FH	「ふそう エアロエース」	MM96FH-20002～MM96FH-20260 平成 20 年 2 月 4 日～平成 23 年 8 月 23 日	259	
	LDG-MM96FH		MM96FH-22003～MM96FH-22034 平成 23 年 9 月 29 日～平成 24 年 3 月 6 日	6	
	SDG-MM96FH		MM96FH-22004～MM96FH-22036 平成 23 年 10 月 4 日～平成 24 年 3 月 23 日	28	
	QDG-MM96FH		MM96FH-24102～MM96FH-24532 平成 24 年 7 月 12 日～平成 26 年 7 月 22 日	29	
	TDG-MM96FH		MM96FH-22002～MM96FH-24535 平成 24 年 4 月 10 日～平成 26 年 8 月 7 日	131	
	QDG-MM97FH		MM97FH-80015～MM97FH-80042 平成 26 年 8 月 27 日～平成 26 年 11 月 21 日	6	
	TDG-MM97FH		MM97FH-80012～MM97FH-80041 平成 26 年 7 月 31 日～平成 26 年 11 月 18 日	25	
	BKG-MS96JP		MS96JP-20006～MS96JP-21674 平成 19 年 9 月 6 日～平成 22 年 8 月 26 日	1,330	
		「ふそう エアロクィーン」	MS96JP-20007～MS96JP-21658 平成 19 年 9 月 4 日～平成 22 年 8 月 19 日	338	
	LKG-MS96VP	「ふそう エアロエース」	MS96VP-20012～MS96VP-20571 平成 22 年 9 月 1 日～平成 24 年 3 月 30 日	469	
		「ふそう エアロクィーン」	MS96VP-20004～MS96VP-20556 平成 22 年 8 月 30 日～平成 24 年 3 月 21 日	93	
	QRG-MS96VP	「ふそう エアロエース」	MS96VP-20002～MS96VP-70119 平成 24 年 2 月 20 日～平成 27 年 1 月 9 日	1,503	
		「ふそう エアロクィーン」	MS96VP-20586～MS96VP-70116 平成 24 年 4 月 3 日～平成 26 年 12 月 10 日	194	
	(計 10 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 9 月 4 日～平成 27 年 1 月 9 日	(計 4,411 台)	


【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 （総排気量（CC））	備考
三菱	PDG-MM96FH	「ふそう ｴｱﾛｴｰｽ」	普通・乗合	ﾘﾔｰｴﾝｼﾞﾝ	6M60 (7,545)	
	LDG-MM96FH					
	SDG-MM96FH					
	QDG-MM96FH					
	TDG-MM96FH					
	QDG-MM97FH					
	TDG-MM97FH					
	BKG-MS96JP				6M70 (12,882)	
		「ふそう ｴｱﾛｸｨｰﾝ」				
	LKG-MS96VP	「ふそう ｴｱﾛｴｰｽ」			6R10 (12,808)	
		「ふそう ｴｱﾛｸｨｰﾝ」				
	QRG-MS96VP	「ふそう ｴｱﾛｴｰｽ」				
		「ふそう ｴｱﾛｸｨｰﾝ」				

改 善 箇 所 説 明 図



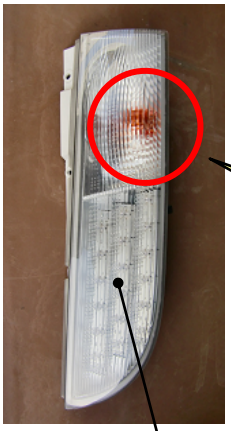


リヤコンビネーションランプ

注）写真は右側用を示す。

基準不適合発生箇所

橙色キャップ

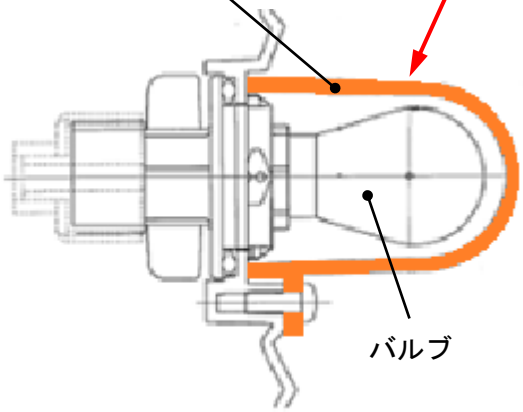

バルブ

大型観光バスにおいて、方向指示器の長時間点滅を繰り返して行うと、後面方向指示器の橙色キャップ上部が溶損する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該キャップの気化成分でレンズ内面が白濁すると共に、当該キャップ上部に穴が開くおそれがある。

改善措置の内容

全使用者に対し当該不具合について周知し、後面方向指示器にレンズ内面の白濁や橙色キャップの溶損が認められた場合は、左右のリヤコンビネーションランプを対策品に交換する。

注　：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB159」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。