ふそう エアロエース、エアロクィーンのその他の装置（LED 行先表示器）の改善対策について

ふそう エアロエース、エアロクィーンのその他の装置（LED 行先表示器）について、平成 28 年 12 月 15 日に下記の改善対策を国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

改善対策届出番号	514	改善対策開始日	平成 28 年 12 月 16 日
不具合の部位(部品名)	その他の装置（LED 行先表示器）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オプションの車両後側用 LED 行先表示器を装着した大型観光バスにおいて、行先表示器の取付け金具の強度が不足しているため、車両振動により当該金具に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂の進行により当該金具が破断し、行先表示器が脱落するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、取付け金具を対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	BKG-MS96JP	「ふそう エアロエース」	MS96JP-20244～MS96JP-21656 平成 20 年 1 月 29 日～平成 22 年 8 月 19 日	145	車両後側にｵﾌﾟｼｮﾝの LED 行先表示器を装着した車両
	LKG-MS96VP		MS96VP-20043～MS96VP-20555 平成 22 年 10 月 5 日～平成 24 年 3 月 19 日	84	
	QRG-MS96VP		MS96VP-20572～MS96VP-70595 平成 24 年 3 月 29 日～平成 27 年 7 月 7 日	165	
	QRG-MS96VP	「ふそう エアロクィーン」	MS96VP-22143～MS96VP-70286 平成 24 年 8 月 8 日～平成 27 年 3 月 16 日	20	
	QTG-MS96VP	「ふそう エアロエース」	MS96VP-70581～MS96VP-72185 平成 27 年 6 月 30 日～平成 28 年 7 月 7 日	40	
	QTG-MS96VP	「ふそう エアロクィーン」	MS96VP-71044～MS96VP-72145 平成 27 年 8 月 17 日～平成 28 年 7 月 1 日	8	
	(計 4 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 20 年 1 月 29 日～平成 28 年 7 月 7 日	(計 462 台)	


【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。


リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 （総排気量（CC））	備考
三菱	BKG-MS96JP	「ふそう ｴｱﾛｴｰｽ」	普通・乗合	ﾘﾔｰｴﾝｼﾞﾝ	6M70 (12,882)	車両後側にｵﾌﾟｼｮﾝのLED 行先表示器を装着した車両
	LKG-MS96VP				6R10 (12,808)	
	QRG-MS96VP					
	QRG-MS96VP	「ふそう ｴｱﾛｸｨｰﾝ」				
	QTG-MS96VP	「ふそう ｴｱﾛｴｰｽ」				
	QTG-MS96VP	「ふそう ｴｱﾛｸｨｰﾝ」				

改 善 箇 所 説 明 図



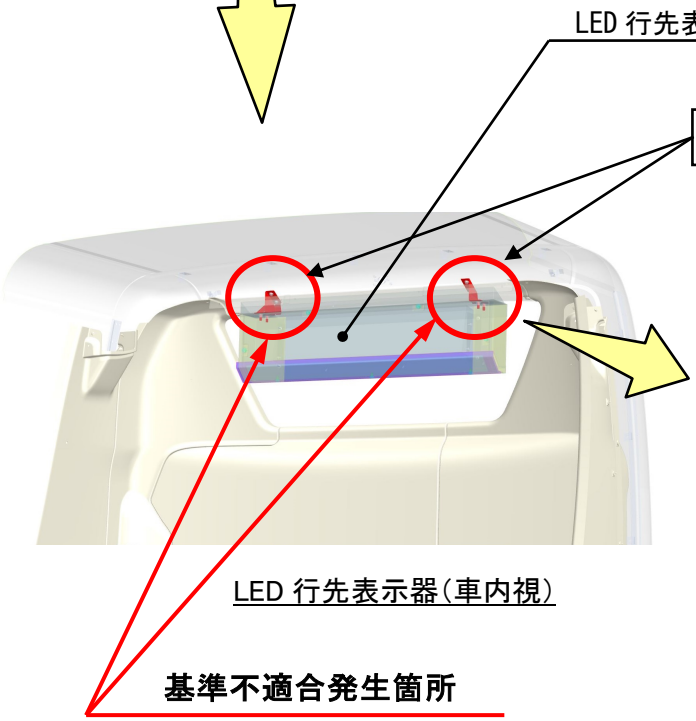

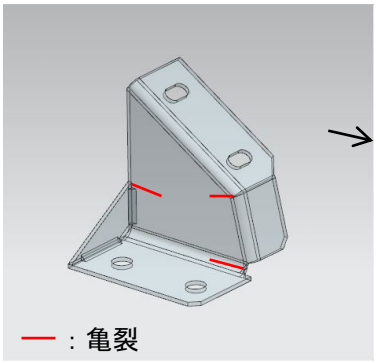

オプションの車両後側用 LED 行先表示器を装着した大型観光バスにおいて、行先表示器の取付け金具の強度が不足しているため、車両振動により当該金具に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂の進行により当該金具が破断し、行先表示器が脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、取付け金具を対策品に交換する。

注　：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB173」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。