ふそう スーパーグレート、エアロエース、エアロクィーンの
原動機（燃料噴射装置）のリコールについて

ふそう スーパーグレート、エアロエース、エアロクィーンの原動機（燃料噴射装置）について、平成29年10月27日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	4135	リコール開始日	準備でき次第
不具合の部位(部品名)	原動機（燃料噴射装置）		
基準不適合状態にあると認める構造､装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック・バスのエンジンにおいて、使用者ならびに自動車整備事業者に対して、燃料噴射装置を定期的に洗浄するよう情報提供していなかったため、洗浄が行われないと、燃料の温度変化等で燃料中に化合物が生成され、燃料噴射装置内部のバルブが固着することがある。そのため、エンジンの燃料噴射が適正に行われず、エンジンの始動不良や白煙の発生、エンジン制御システム異常の警告灯点灯等が発生し、最悪の場合、排気管に溜まった燃料が発火して、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料噴射装置の状態を点検し、不具合の兆候が認められた場合は、燃料噴射装置を新品に交換する。さらに、燃料タンクへ洗浄剤を注入し、燃料噴射装置内に付着している化合物を除去する。 また、メンテナンスノートに、洗浄剤による燃料噴射装置の定期洗浄の実施を追記するとともに、使用者ならびに自動車整備事業者に対して、燃料噴射装置の定期洗浄の重要性を啓発する。 なお、燃料噴射装置の洗浄剤の準備には時間を要することから、排気管出口が樹脂製バンパーに近い大型バスを優先して改善措置を実施する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	LDG-FP54VDR	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FP54VD-570001 平成21年11月4日	1	
	LDG-FS55VZ		FS55VZ-570001～FS55VZ-570002 平成21年11月4日～平成24年7月30日	2	
	LDG-FU50VY		FU50VY-500057～FU50VY-500164 平成22年12月2日～平成23年12月23日	8	
	LDG-FV50VJR		FV50VJ-500001～FV50VJ-570004 平成22年3月19日～平成24年3月20日	283	
	LDG-FV50VX		FV50VX-500001～FV50VX-570001 平成22年3月19日～平成24年2月22日	601	
	LDG-FV50VY		FV50VY-500001～FV50VY-570002 平成22年3月19日～平成24年2月8日	203	
	LDG-FV50VZ		FV50VZ-500022～FV50VZ-500437 平成22年7月17日～平成24年5月7日	45	
	LKG-FP54VDR		FP54VD-500001～FP54VD-510004 平成22年3月19日～平成26年1月27日	1,121	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	LKG-FP54VER	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FP54VE-500001～FP54VE-570001 平成 22 年 6 月 30 日～平成 24 年 3 月 9 日	188	
	LKG-FP54VGR		FP54VG-500001～FP54VG-505053 平成 22 年 7 月 7 日～平成 24 年 3 月 8 日	61	
	LKG-FS50VZ		FS50VZ-500002～FS50VZ-500147 平成 22 年 7 月 12 日～平成 24 年 2 月 14 日	133	
	LKG-FS54VY		FS54VY-500001～FS54VY-500104 平成 22 年 6 月 21 日～平成 24 年 2 月 21 日	100	
	LKG-FS54VZ		FS54VZ-500001～FS54VZ-570006 平成 22 年 3 月 19 日～平成 25 年 12 月 6 日	2,288	
	LKG-FS55VY		FS55VY-500001～FS55VY-500218 平成 22 年 6 月 28 日～平成 23 年 12 月 27 日	218	
	LKG-FS55VZ		FS55VZ-500001～FS55VZ-510001 平成 22 年 6 月 4 日～平成 24 年 9 月 24 日	555	
	LKG-FU50VY		FU50VY-500002～FU50VY-500179 平成 22 年 5 月 28 日～平成 24 年 2 月 16 日	163	
	LKG-FU54VY		FU54VY-500001～FU54VY-500106 平成 22 年 5 月 21 日～平成 24 年 2 月 3 日	105	
	LKG-FU54VZ		FU54VZ-500001～FU54VZ-570006 平成 21 年 11 月 4 日～平成 26 年 11 月 26 日	2,182	
	LKG-FU55VZ		FU55VZ-500001～FU55VZ-570003 平成 22 年 3 月 19 日～平成 24 年 2 月 17 日	231	
	LKG-FV50VX		FV50VX-500164～FV50VX-500351 平成 23 年 10 月 8 日～平成 24 年 2 月 21 日	140	
	LKG-FV50VY		FV50VY-500002～FV50VY-500228 平成 22 年 6 月 11 日～平成 24 年 2 月 15 日	107	
	LKG-FV50VZ		FV50VZ-500002～FV50VZ-500379 平成 22 年 5 月 21 日～平成 24 年 3 月 6 日	329	
	LKG-FV54VZ		FV54VZ-500001～FV54VZ-570002 平成 22 年 5 月 11 日～平成 24 年 2 月 28 日	171	
	LKG-FY50VY		FY50VY-500001～FY50VY-500086 平成 22 年 7 月 7 日～平成 24 年 3 月 14 日	75	
	LKG-FY54VY		FY54VY-500001～FY54VY-570002 平成 22 年 3 月 19 日～平成 24 年 3 月 1 日	163	
	QDG-FU50VY		FU50VY-500183～FU50VY-570001 平成 24 年 3 月 14 日～平成 24 年 8 月 28 日	8	
	QDG-FV50VJR		FV50VJ-500011～FV50VJ-570003 平成 23 年 4 月 19 日～平成 26 年 11 月 6 日	1,120	
	QDG-FV50VX		FV50VX-500129～FV50VX-570002 平成 22 年 9 月 27 日～平成 24 年 10 月 18 日	141	
	QDG-FV50VY		FV50VY-500035～FV50VY-570003 平成 22 年 9 月 8 日～平成 24 年 10 月 24 日	159	
	QDG-FV50VZ		FV50VZ-500302～FV50VZ-570001 平成 23 年 11 月 28 日～平成 24 年 9 月 12 日	10	
	QDG-FV54VJR		FV54VJ-530002～FV54VJ-530049 平成 25 年 12 月 17 日～平成 26 年 7 月 29 日	25	
	QKG-FP54VDR		FP54VD-500129～FP54VD-570006 平成 22 年 9 月 8 日～平成 26 年 11 月 4 日	1,741	
	QKG-FP54VER		FP54VE-505123～FP54VE-530314 平成 24 年 2 月 13 日～平成 26 年 8 月 1 日	395	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QKG-FP54VGR	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FP54VG-500010～FP54VG-570002 平成 22 年 10 月 4 日～平成 26 年 8 月 1 日	183	
	QKG-FS50VZ		FS50VZ-500001～FS50VZ-530390 平成 23 年 9 月 5 日～平成 26 年 8 月 19 日	508	
	QKG-FS54VY		FS54VY-500063～FS54VY-530088 平成 23 年 7 月 6 日～平成 26 年 7 月 25 日	119	
	QKG-FS54VZ		FS54VZ-500955～FS54VZ-570009 平成 23 年 6 月 23 日～平成 26 年 11 月 3 日	4,206	
	QKG-FS55VY		FS55VY-500219～FS55VY-530078 平成 24 年 3 月 22 日～平成 26 年 6 月 30 日	122	
	QKG-FS55VZ		FS55VZ-500002～FS55VZ-570004 平成 23 年 9 月 29 日～平成 26 年 11 月 12 日	779	
	QKG-FU50VY		FU50VY-500001～FU50VY-530189 平成 22 年 9 月 22 日～平成 26 年 8 月 20 日	259	
	QKG-FU54VY		FU54VY-500074～FU54VY-530122 平成 23 年 7 月 18 日～平成 26 年 7 月 19 日	172	
	QKG-FU54VZ		FU54VZ-501049～FU54VZ-570009 平成 23 年 6 月 29 日～平成 26 年 11 月 13 日	3,421	
	QKG-FU55VZ		FU55VZ-500130～FU55VZ-570001 平成 23 年 8 月 1 日～平成 26 年 8 月 18 日	370	
	QKG-FU64VZ		FU64VZ-500002 平成 26 年 7 月 3 日	1	
	QKG-FV50VJR		FV50VJ-540001～FV50VJ-540003 平成 25 年 11 月 19 日～平成 26 年 6 月 4 日	3	
	QKG-FV50VX		FV50VX-500227～FV50VX-533956 平成 23 年 12 月 13 日～平成 26 年 10 月 6 日	4,605	
	QKG-FV50VY		FV50VY-500123～FV50VY-530668 平成 23 年 7 月 12 日～平成 26 年 8 月 19 日	749	
	QKG-FV50VZ		FV50VZ-500210～FV50VZ-530513 平成 23 年 8 月 9 日～平成 26 年 8 月 20 日	690	
	QKG-FV54VJR		FV54VJ-530004～FV54VJ-530048 平成 26 年 1 月 14 日～平成 26 年 7 月 15 日	23	
	QKG-FV54VZ		FV54VZ-500101～FV54VZ-570001 平成 23 年 9 月 12 日～平成 26 年 7 月 31 日	309	
	QKG-FY50VY		FY50VY-500069～FY50VY-530102 平成 23 年 12 月 16 日～平成 26 年 7 月 30 日	142	
	QKG-FY54VY		FY54VY-500158～FY54VY-570003 平成 24 年 2 月 2 日～平成 26 年 8 月 19 日	246	
	QPG-FP54VDR		FP54VD-540001～FP54VD-540005 平成 25 年 11 月 19 日～平成 26 年 6 月 4 日	4	
	QPG-FP64VDR		FP64VD-500003 平成 26 年 7 月 3 日	1	
	QPG-FS54VZ		FS54VZ-540001～FS54VZ-540003 平成 25 年 12 月 5 日～平成 26 年 12 月 3 日	3	
	QPG- FU54VZ		FU54VZ-540002 平成 25 年 11 月 19 日	1	
	QPG- FU55VZ		FU55VZ-540001 平成 26 年 6 月 4 日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	LKG-MS96VP	「ふそう ｴｱﾛｴｰｽ」	MS96VP-20012～MS96VP-20571 平成 22 年 9 月 1 日～平成 24 年 3 月 30 日	484	
		「ふそう ｴｱﾛｸｨｰﾝ」	MS96VP-20004～MS96VP-20556 平成 22 年 8 月 30 日～平成 24 年 3 月 21 日	77	
	QRG-MS96VP	「ふそう ｴｱﾛｴｰｽ」	MS96VP-20002～MS96VP-24398 平成 24 年 2 月 20 日～平成 26 年 8 月 8 日	1,340	
		「ふそう ｴｱﾛｸｨｰﾝ」	MS96VP-20586～MS96VP-24397 平成 24 年 4 月 3 日～平成 26 年 8 月 5 日	158	
	（計 59 型式）	（計 3 車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成 21 年 11 月 4 日～平成 26 年 12 月 3 日	（計 32,048 台）	

（備考）本件は、平成 24 年 12 月 18 日付け「届出番号 3071」ならびに平成 25 年 10 月 29 日付け「届出番号 3244」により、リコール届出を行ったものですが、新たな原因が判明し、これまでの対策が不十分であったことから、対象範囲を拡大して再度対策を行うものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。


リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (総排気量(cc))	備考
三菱	LDG-FP54VDR	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	普通・貨物	トラクタ	6R10 (12,808cc)	
	LDG-FS55VZ			キャブオーバ		
	LDG-FU50VY					
	LDG-FV50VJR			トラクタ		
	LDG-FV50VX			キャブオーバ		
	LDG-FV50VY					
	LDG-FV50VZ					
	LKG-FP54VDR			トラクタ		
	LKG-FP54VER					
	LKG-FP54VGR					
	LKG-FS50VZ			キャブオーバ		
	LKG-FS54VY					
	LKG-FS54VZ					
	LKG-FS55VY					
	LKG-FS55VZ					
	LKG-FU50VY					
	LKG-FU54VY					
	LKG-FU54VZ					
	LKG-FU55VZ					
	LKG-FV50VX					
	LKG-FV50VY					
	LKG-FV50VZ					
	LKG-FV54VZ					
	LKG-FY50VY					
	LKG-FY54VY					
	QDG-FU50VY					
	QDG-FV50VJR			トラクタ		
	QDG-FV50VX			キャブオーバ		
	QDG-FV50VY					
	QDG-FV50VZ					
	QDG- FP54VJR			トラクタ		
	QKG-FP54VDR					
	QKG-FP54VER					
	QKG-FP54VGR					
	QKG-FS50VZ			キャブオーバ		
	QKG-FS54VY					
	QKG-FS54VZ					
	QKG-FS55VY					
	QKG-FS55VZ					
	QKG-FU50VY					
	QKG-FU54VY					
	QKG-FU54VZ					
	QKG-FU55VZ					
	QKG-FU64VZ					
	QKG-FV50VJR			トラクタ		
	QKG-FV50VX			キャブオーバ		
	QKG-FV50VY					
	QKG-FV50VZ					
	QKG-FV54VJR			トラクタ		
	QKG-FV54VZ			キャブオーバ		
	QKG-FY50VY					
	QKG-FY54VY					
	QPG-FP54VDR			トラクタ		
	QPG-FP64VDR					

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (総排気量(cc))	備考
三菱	QPG-FS54VZ	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	普通・貨物	キャブオーバ	6R10 (12,808cc)	
	QPG- FU54VZ					
	QPG- FU55VZ					
	LKG-MS96VP	「ふそうｴｱﾛｴｰｽ」	普通・乗合	リヤーエンジン		
		「ふそうｴｱﾛｸｨｰﾝ」				
	QRG-MS96VP	「ふそうｴｱﾛｴｰｽ」				
		「ふそうｴｱﾛｸｨｰﾝ」				

改 善 箇 所 説 明 図

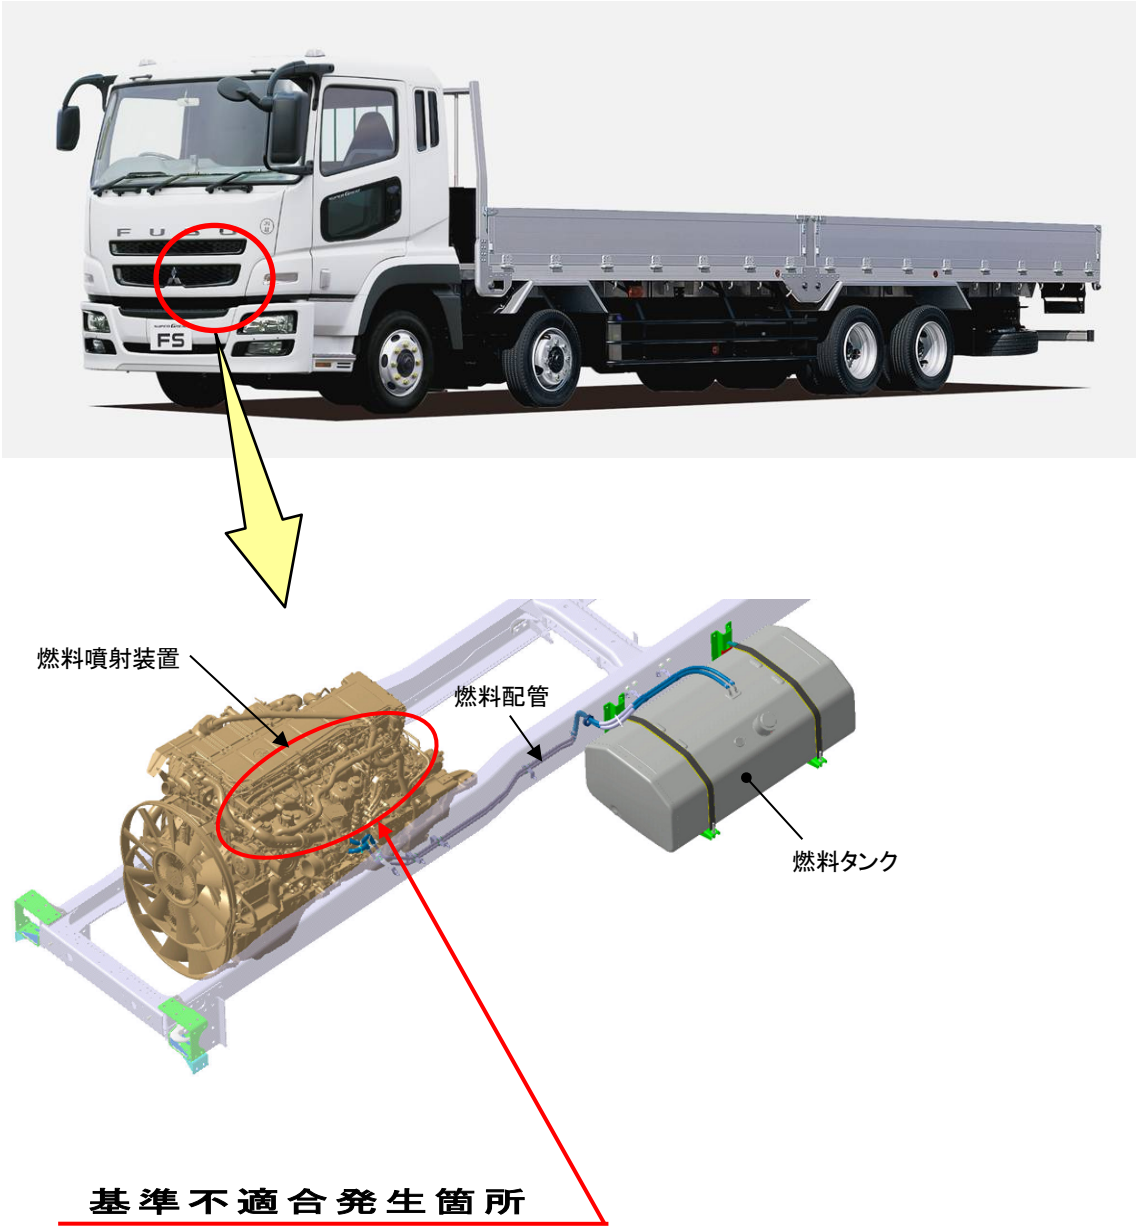

大型トラック・バスのエンジンにおいて、使用者ならびに自動車整備事業者に対して、燃料噴射装置を定期的に洗浄するよう情報提供していなかったため、洗浄が行われないと、燃料の温度変化等で燃料中に化合物が生成され、燃料噴射装置内部のバルブが固着することがある。そのため、エンジンの燃料噴射が適正に行われず、エンジンの始動不良や白煙の発生、エンジン制御システム異常の警告灯点灯等が発生し、最悪の場合、排気管に溜まった燃料が発火して、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料噴射装置の状態を点検し、不具合の兆候が認められた場合は、燃料噴射装置を新品に交換する。さらに、燃料タンクへ洗浄剤を注入し、燃料噴射装置内に付着している化合物を除去する。

また、メンテナンスノートに、洗浄剤による燃料噴射装置の定期洗浄の実施を追記するとともに、使用者ならびに自動車整備事業者に対して、燃料噴射装置の定期洗浄の重要性を啓発する。

なお、燃料噴射装置の洗浄剤の準備には時間を要することから、排気管出口が樹脂製バンパーに近い大型バスを優先して改善措置を実施する。

識別：作業完了車には、所定の位置に「HD211」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。
トラック：助手席リヤドアピラーストライカー付近
バス　　：車両左後方点検リッド裏