ふそう エアロエース、エアロクィーンの電気装置（フロントドアガラスヒーター回路）
のリコールについて

ふそう エアロエース、エアロクィーンの電気装置（フロントドアガラスヒーター回路）について、平成31年2月26日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	4454	リコール開始日	平成31年 2月27日
不具合の部位(部品名)	電気装置（フロントドアガラスヒーター回路）		
基準不適合状態にあると認める構造､装置又は性能の状況及びその原因	大型バスにおいて、オプション設定されているフロントドアガラスヒーター回路に使用しているヒューズの選定が不適切なため、当該ヒューズの結線部の温度上昇によりヒューズホルダーが溶損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ヒューズの結線部が露出して短絡が生じ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントドアガラスヒーターのヒューズ一式を対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	BKG-MS96JP	ふそう「エアロエース」	MS96JP-20016～MS96JP-21674 平成19年9月7日～平成22年8月26日	939	
		ふそう「エアロクィーン」	MS96JP-20007～MS96JP-21658 平成19年9月4日～平成22年8月19日	256	
	LKG-MS96VP	ふそう「エアロエース」	MS96VP-20012～MS96VP-20568 平成22年9月1日～平成24年3月30日	300	
		ふそう「エアロクィーン」	MS96VP-20004～MS96VP-20556 平成22年8月30日～平成24年3月21日	83	
	QRG-MS96VP	ふそう「エアロエース」	MS96VP-20498～MS96VP-70636 平成24年2月20日～平成27年7月22日	1,489	
		ふそう「エアロクィーン」	MS96VP-20586～MS96VP-70621 平成24年4月3日～平成27年7月21日	208	
	QTG-MS96VP	ふそう「エアロエース」	MS96VP-70364～MS96VP-73359 平成27年4月7日～平成29年8月22日	1,518	
		ふそう「エアロクィーン」	MS96VP-70334～MS96VP-73365 平成27年3月24日～平成29年8月8日	460	
	2TG-MS06GP	ふそう「エアロエース」	MS06GP-71001～MS06GP-75285 平成29年6月9日～平成31年2月20日	881	
		ふそう「エアロクィーン」	MS06GP-71021～MS06GP-75235 平成29年7月12日～平成31年2月1日	167	
	LDG-MM96FH	ふそう「エアロエース」	MM96FH-22007～MM96FH-22034 平成23年10月14日～平成24年3月6日	4	
	PDG-MM96FH		MM96FH-20003～MM96FH-20260 平成20年2月12日～平成23年8月10日	198	
	QDG-MM96FH		MM96FH-24102～MM96FH-24532 平成24年7月12日～平成26年7月22日	21	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QDG-MM97FH	ふそう 「ｴｱﾛｴｰｽ」	MM97FH-80015～MM97FH-82263 平成 26 年 8 月 27 日～平成 29 年 7 月 21 日	58	
	SDG-MM96FH		MM96FH-22004～MM96FH-22036 平成 23 年 10 月 4 日～平成 24 年 3 月 23 日	28	
	TDG-MM96FH		MM96FH-22037～MM96FH-24534 平成 24 年 4 月 10 日～平成 26 年 8 月 7 日	113	
	TDG-MM97FH		MM97FH-80011～MM97FH-82281 平成 26 年 8 月 9 日～平成 29 年 8 月 22 日	312	
	(計 12 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 9 月 4 日～平成 31 年 2 月 20 日	7,035 台	


【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 （総排気量（CC））	備考
三菱	BKG-MS96JP	「ふそう エアロエース」	普通・乗合	リヤーエンジン	6M70 (12,882)	
		「ふそう エアロクィーン」				
	LKG-MS96VP	「ふそう エアロエース」			6R10 (12,808)	
		「ふそう エアロクィーン」				
	QRG-MS96VP	「ふそう エアロエース」				
		「ふそう エアロクィーン」				
	QTG-MS96VP	「ふそう エアロエース」				
		「ふそう エアロクィーン」				
	2TG-MS06GP	「ふそう エアロエース」			6S10 (7,697)	
		「ふそう エアロクィーン」				
	LDG-MM96FH	「ふそう エアロエース」			6M60 (7,545)	
	PDG-MM96FH					
	QDG-MM96FH					
	QDG-MM97FH					
	SDG-MM96FH					
	TDG-MM96FH					
	TDG-MM97FH					

改 善 箇 所 説 明 図



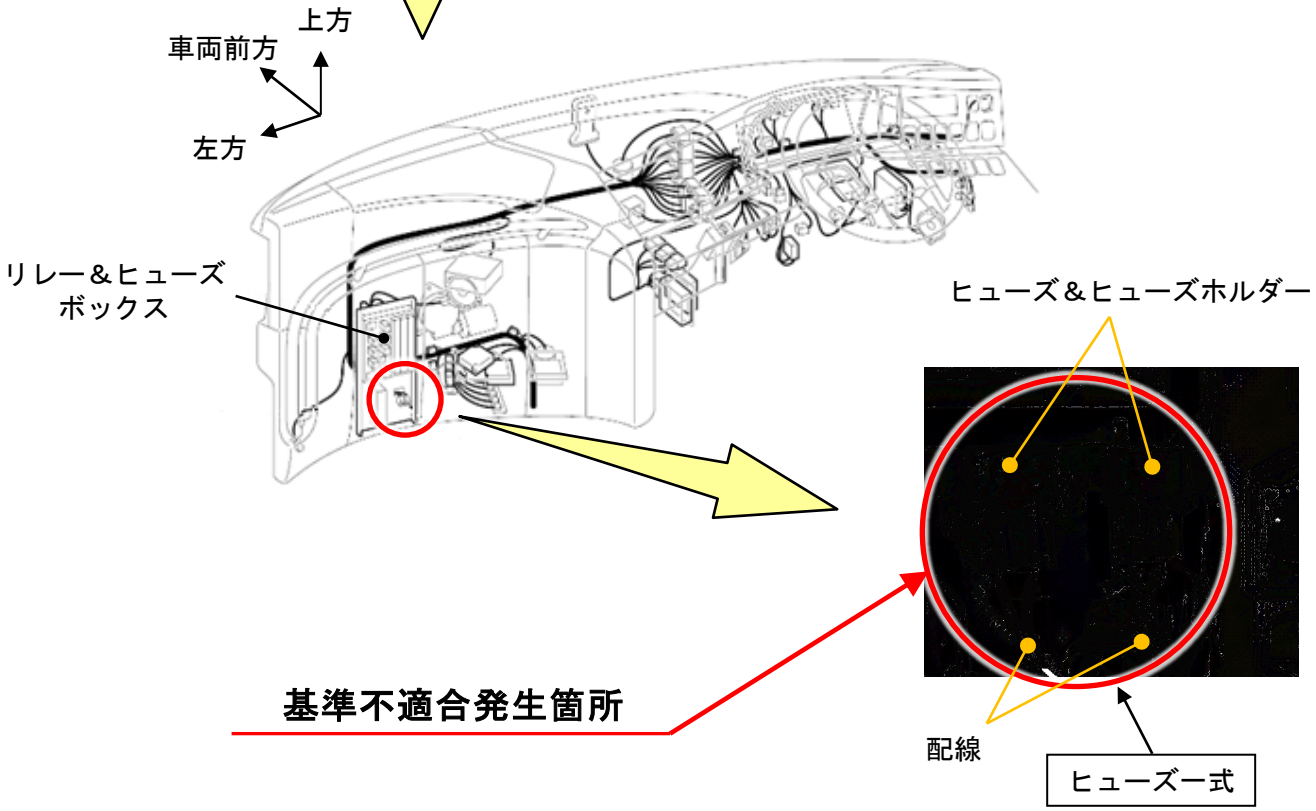

大型バスにおいて、オプション設定されているフロントドアガラスヒーター回路に使用しているヒューズの選定が不適切なため、当該ヒューズの結線部の温度上昇によりヒューズホルダーが溶損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ヒューズの結線部が露出して短絡が生じ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、フロントドアガラスヒーターのヒューズ一式を対策品に交換する。

注 ： □ は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏に「HB197」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。