ふそうエアロエースのその他の装置（サービスセット）のリコールについて

ふそうエアロエースのその他の装置（サービスセット）について、令和２年９月17日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	4809	リコール開始日	令和２年 ９月18日
不具合の部位(部品名)	その他の装置（サービスセット）		
基準不適合状態にあると認める構造､装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスにおいて、客席上部のサービスセット（読書灯、エアコン吹き出し口、停車ボタン、スピーカー等を装備）の基板の防水性が不適切なため、エアコンダクト内で発生したダスト状の異物を含んだ結露水が当該基板のコネクタに到達する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、異物がコネクタ底部に蓄積されて端子間が短絡し、読書灯の不点灯や停車ボタンの誤作動等が生じ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サービスセットの基板上部に被水防止カバーを追加し、基板にシリコンが塗布されていないものはシリコンを塗布すると共に、基板に繋がるハーネスの配策を変更する。 また、当該基板とハーネスのコネクタを点検し、熱による不具合が認められたものは新品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QDG-MM96FH	「ふそう エアロエース」	MM96FH-24002～MM96FH-24535 平成24年７月５日～平成26年８月７日	109	
	QDG-MM97FH		MM97FH-80011～MM97FH-82286 平成26年７月31日～平成29年８月22日	338	
	TDG-MM96FH		MM96FH-24001～MM96FH-24532 平成24年７月12日～平成27年１月30日	30	
	TDG-MM97FH		MM97FH-80015～MM97FH-82285 平成26年８月27日～平成29年８月11日	71	
	QRG-MS96VP		MS96VP-22101～MS96VP-70636 平成24年７月４日～平成29年８月３日	1,232	
	QTG-MS96VP		MS96VP-70354～MS96VP-73364 平成27年４月１日～平成29年８月８日	1,568	
	2TG-MS06GP		MS06GP-71001～MS06GP-80941 平成29年６月９日～令和２年７月28日	1,867	
	(計７型式)	(計１車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年７月４日～令和２年７月28日	(計5,215台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。


リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 （総排気量（CC））	備考
三菱	QDG-MM96FH	「ふそう エアロエース」	普通・乗合	リヤーエンジン	6M60 (7,545)	
	QDG-MM97FH					
	TDG-MM96FH					
	TDG-MM97FH					
	QRG-MS96VP				6R10 (12,808)	
	QTG-MS96VP					
	2TG-MS06GP				6S10 (7,697)	

改 善 箇 所 説 明 図





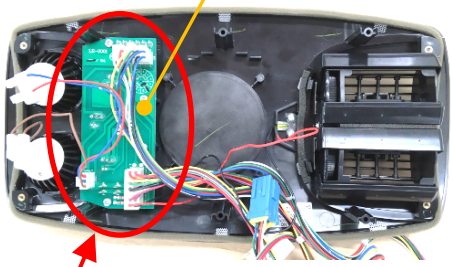

《サービスセット内部》

基 準 不 適 合 発 生 箇 所

大型観光バスにおいて、客席上部のサービスセット（読書灯、エアコン吹き出し口、停車ボタン、スピーカー等を装備）の基板の防水性が不適切なため、エアコンダクト内で発生したダスト状の異物を含んだ結露水が当該基板のコネクタに到達する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、異物がコネクタ底部に蓄積されて端子間が短絡し、読書灯の不点灯や停車ボタンの誤作動等が生じ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、サービスセットの基板上部に被水防止カバーを追加し、基板にシリコンが塗布されていないものはシリコンを塗布すると共に、基板に繋がるハーネスの配策を変更する。

また、当該基板とハーネスのコネクタを点検し、熱による不具合が認められたものは新品に交換する。

識 別 ： 作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB209」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。