ふそうエアロエースのその他の装置（天井エアコンユニット）のリコールについて

ふそうエアロエースのその他の装置（天井エアコンユニット）について、令和５年２月 28 日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。


ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	5289	リコール開始日	令和５年 ３月 １日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大・中型観光バスにおいて、天井エアコンユニットの樹脂製カバーを固定する金具類の防錆処置が不適切なため、当該金具類に錆が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該金具類の接合力が錆の進行によって低下し、最悪の場合、強い横風等を受けるとカバーが持ち上がって固定部が破損し、天井エアコンユニットからカバーが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、各天井エアコンユニットカバーの取付け金具を点検し、剥離が認められた場合はリベットによる固定を追加すると共に、サイドカバー側フレームのカバー固定部にＬ字フレームを追加する。		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	BKG-MS96JP	「ふそう エアロエース」	MS96JP-20057～MS96JP-21673 平成 19 年 9 月 25 日～平成 22 年 8 月 26 日	425	
	PDG-MM96FH		MM96FH-20002～MM96FH-20260 平成 20 年 2 月 4 日～平成 23 年 8 月 23 日	259	
	LDG-MM96FH		MM96FH-22001～MM96FH-22034 平成 23 年 9 月 29 日～平成 24 年 3 月 6 日	7	
	LKG-MS96VP		MS96VP-20019～MS96VP-20568 平成 22 年 9 月 10 日～平成 24 年 3 月 27 日	282	
	QDG-MM96FH		MM96FH-24001～MM96FH-24532 平成 24 年 7 月 12 日～平成 27 年 1 月 30 日	30	
	QDG-MM97FH		MM97FH-80015～MM97FH-82285 平成 26 年 8 月 27 日～平成 29 年 8 月 11 日	71	
	SDG-MM96FH		MM96FH-22004～MM96FH-22036 平成 23 年 10 月 4 日～平成 24 年 3 月 23 日	28	
	TDG-MM96FH		MM96FH-22002～MM96FH-24535 平成 24 年 4 月 10 日～平成 26 年 8 月 7 日	131	
	TDG-MM97FH		MM97FH-80011～MM97FH-82286 平成 26 年 7 月 31 日～平成 29 年 8 月 22 日	338	
	QRG-MS96VP		MS96VP-20498～MS96VP-70636 平成 24 年 2 月 20 日～平成 29 年 8 月 3 日	1,361	
	QTG-MS96VP		MS96VP-70354～MS96VP-73364 平成 27 年 4 月 1 日～平成 29 年 8 月 8 日	1,568	
	（計 11 型式）	（計 1 車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成 19 年 9 月 25 日～平成 29 年 8 月 22 日	（計 4,500 台）	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改 善 箇 所 説 明 図

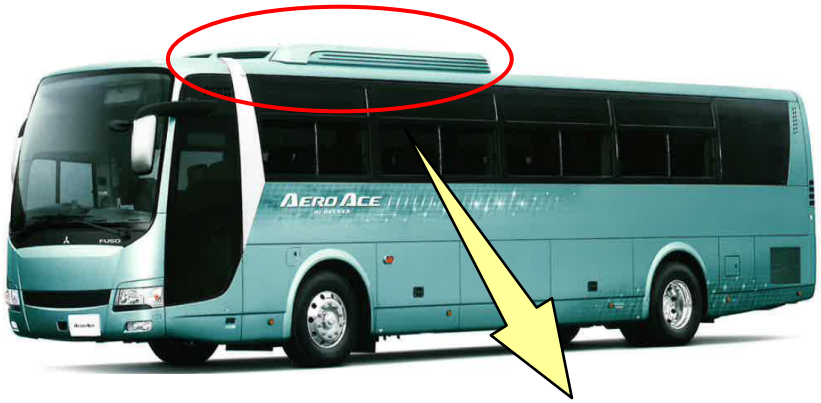

《 天井エアコンユニットカバー 》

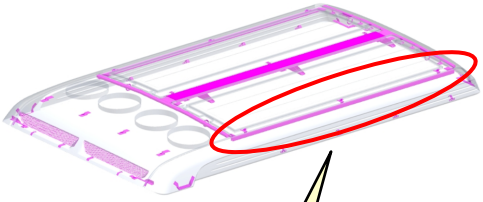



A/C カバー 取付け金具

A/C カバー

基準不適合発生箇所

※各天井エアコンユニットカバーの
取付け金具を含む。

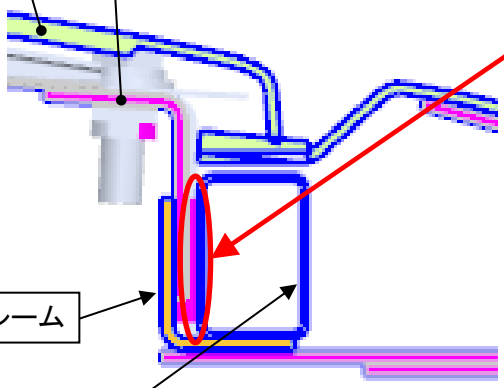

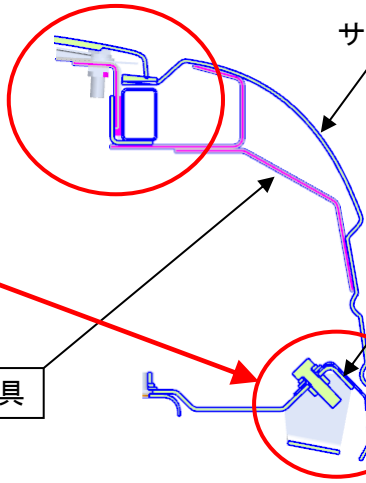

サイドカバー

サイドカバー
取付け金具

L 字フレーム

サイドカバー側フレーム

L 字フレーム 固定金具

接着

※図は対策後の状態を示す。(右側も同様)

《 サイドカバー部 断面 》

大・中型観光バスにおいて、天井エアコンユニットの樹脂製カバーを固定する金具類の防錆処置が不適切なため、当該金具類に錆が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該金具類の接合力が錆の進行によって低下し、最悪の場合、強い横風等を受けるとカバーが持ち上がって固定部が破損し、天井エアコンユニットからカバーが脱落するおそれがある。

<u>改善措置の内容</u>

全車両、各天井エアコンユニットカバーの取付け金具を点検し、剥離が認められた場合はリベットによる固定を追加すると共に、サイドカバー側フレームのカバー固定部にL字フレームを追加する。

注 ： □ は追加する部品を示す。

⬚ は剥離が認められた場合に、リベットによる固定を追加する箇所を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏に青色のペイントを塗布する。