ふそう スーパーグレート、エアロエース、エアロクィーンの原動機（高圧燃料ポンプ）のリコールについて

ふそう スーパーグレート、エアロエース、エアロクィーンの原動機（高圧燃料ポンプ）のリコールについて、令和６年 ２月 15 日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	5453	リコール開始日	令和６年 ２月 16 日
不具合の部位（部品名）	原動機（高圧燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック・バスの高圧燃料ポンプにおいて、タペットとローラー間およびローラーとカム間を潤滑する燃料膜厚が不足しているため、これらの摺動面に摩耗が生じることがある。このため、ポンプストロークの減少や摩耗粉による燃料フィルターの詰まりが生じて燃料の供給が不十分になり、突然のエンジンストールや再始動不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、高圧燃料ポンプを点検し、不具合品が装着されていた場合は対策品の高圧燃料ポンプ一式に交換する。 また、燃料タンク内に摩耗粉が認められた場合は、燃料フィルター一式を新品に交換すると共に、高圧燃料ポンプから燃料タンク間の戻り側燃料ラインの清掃を実施する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2KG-FV70HJR	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FV70HJ-500006～FV70HJ-510149 平成 29 年 10 月 31 日～令和元年 11 月 18 日	350	
	2KG-FV70HX		FV70HX-500735～FV70HX-510449 平成 30 年 10 月 10 日～令和元年 10 月 3 日	52	
	2KG-FV70HYP		FV70HY-500289～FV70HY-510071 平成 31 年 2 月 5 日～令和元年 9 月 16 日	16	
	2KG-FV70HZP		FV70HZ-500407～FV70HZ-510013 平成 31 年 3 月 28 日～令和元年 6 月 7 日	2	
	2KG-FV74HJR		FV74HJ-500003～FV74HJ-510026 平成 30 年 1 月 12 日～令和元年 9 月 13 日	47	
	2PG-FS70HZ		FS70HZ-500024～FS70HZ-510133 平成 29 年 8 月 31 日～令和元年 9 月 17 日	575	
	2PG-FS74HY		FS74HY-500004～FS74HY-510028 平成 29 年 9 月 7 日～令和元年 9 月 28 日	88	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-500304～FS74HZ-520717 平成 29 年 7 月 21 日～令和 2 年 6 月 11 日	6,214	
	2PG-FS75HY		FS75HY-510001～FS75HY-510002 令和元年 8 月 7 日～令和元年 8 月 9 日	2	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-500034～FS75HZ-510299 平成 29 年 8 月 31 日～令和 2 年 1 月 10 日	806	
	2PG-FU70HY		FU70HY-500004～FU70HY-510033 平成 29 年 9 月 7 日～令和元年 9 月 24 日	154	
	2PG-FU74HY		FU74HY-500007～FU74HY-510026 平成 29 年 8 月 10 日～令和元年 9 月 18 日	117	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FU74HZ	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FU74HZ-500176～FU74HZ-520001 平成 29 年 7 月 24 日～令和 2 年 2 月 25 日	2,570	
	2PG-FU75HZ		FU75HZ-500015～FU75HZ-510143 平成 29 年 7 月 31 日～令和元年 11 月 20 日	484	
	2PG-FV70HX		FV70HX-500155～FV70HX-520249 平成 29 年 7 月 25 日～令和 2 年 8 月 19 日	1,708	
	2PG-FV70HY		FV70HY-500029～FV70HY-510076 平成 29 年 7 月 26 日～令和元年 9 月 19 日	409	
	2PG-FV70HZ		FV70HZ-500021～FV70HZ-510138 平成 29 年 8 月 4 日～令和元年 9 月 30 日	539	
	2PG-FV74HJR		FV74HJ-500004～FV74HJ-510028 平成 30 年 1 月 17 日～令和元年 9 月 19 日	40	
	2PG-FV74HZ		FV74HZ-500021～FV74HZ-510096 平成 29 年 7 月 24 日～令和元年 10 月 30 日	381	
	2PG-FY70HY		FY70HY-500003～FY70HY-510014 平成 29 年 8 月 29 日～令和元年 9 月 16 日	88	
	2PG-FY74HY		FY74HY-500013～FY74HY-510024 平成 29 年 7 月 28 日～令和元年 9 月 27 日	154	
	2RG-FP74HDR		FP74HD-500038～FP74HD-510568 平成 29 年 10 月 6 日～令和 2 年 1 月 25 日	1,319	
	2RG-FP74HER		FP74HE-500003～FP74HE-510131 平成 29 年 11 月 8 日～令和元年 11 月 4 日	550	
	2RG-FP74HGR		FP74HG-500002～FP74HG-510021 平成 29 年 11 月 24 日～令和元年 11 月 4 日	81	
	QKG-FU60VY		FU60VY-525025 平成 29 年 7 月 26 日	1	
	QKG-FV60VJR		FV60VJ-525073～FV60VJ-525387 平成 29 年 9 月 4 日～平成 30 年 7 月 25 日	309	
	QKG-FV60VX		FV60VX-525183～FV60VX-525307 平成 29 年 7 月 10 日～平成 29 年 8 月 29 日	30	
	QKG-FV60VY		FV60VY-525078～FV60VY-525113 平成 29 年 7 月 26 日～平成 29 年 8 月 29 日	20	
	QKG-FV60VZ		FV60VZ-525049 平成 29 年 7 月 17 日	1	
	QKG-FV64VJR		FV64VJ-525009～FV64VJ-525020 平成 29 年 9 月 13 日～平成 29 年 11 月 20 日	5	
	QPG-FP64VDR		FP64VD-525193～FP64VD-525572 平成 29 年 9 月 5 日～平成 30 年 7 月 4 日	326	
	QPG-FP64VER		FP64VE-525043～FP64VE-525148 平成 29 年 9 月 4 日～平成 30 年 4 月 27 日	91	
	QPG-FP64VGR		FP64VG-525025～FP64VG-525059 平成 29 年 10 月 4 日～平成 30 年 7 月 23 日	35	
	QPG-FS60VZ		FS60VZ-525051～FS60VZ-525079 平成 29 年 7 月 8 日～平成 29 年 7 月 29 日	6	
	QPG-FS64VY		FS64VY-525006～FS64VY-525023 平成 29 年 7 月 10 日～平成 29 年 8 月 25 日	14	
	QPG-FS64VZ		FS64VZ-525275～FS64VZ-525623 平成 29 年 7 月 8 日～平成 29 年 8 月 30 日	254	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QPG-FS65VY	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FS65VY-525001 平成 29 年 8 月 23 日	1	
	QPG-FS65VZ		FS65VZ-525059～FS65VZ-525130 平成 29 年 7 月 7 日～平成 29 年 8 月 31 日	54	
	QPG-FU60VY		FU60VY-525018～FU60VY-525033 平成 29 年 7 月 8 日～平成 29 年 8 月 23 日	12	
	QPG-FU60VZ		FU60VZ-525008 平成 29 年 7 月 12 日	1	
	QPG-FU64VY		FU64VY-525015～FU64VY-525031 平成 29 年 7 月 17 日～平成 29 年 8 月 24 日	11	
	QPG-FU64VZ		FU64VZ-521836～FU64VZ-525389 平成 29 年 7 月 8 日～平成 29 年 8 月 30 日	168	
	QPG-FU65VZ		FU65VZ-525035～FU65VZ-525062 平成 29 年 7 月 11 日～平成 29 年 8 月 29 日	14	
	QPG-FV60VX		FV60VX-525188～FV60VX-525309 平成 29 年 7 月 10 日～平成 29 年 8 月 29 日	37	
	QPG-FV60VY		FV60VY-525063～FV60VY-525112 平成 29 年 7 月 7 日～平成 29 年 8 月 29 日	6	
	QPG-FV60VZ		FV60VZ-520331～FV60VZ-525068 平成 29 年 7 月 11 日～平成 29 年 8 月 22 日	9	
	QPG-FV64VJR		FV64VJ-525010～FV64VJ-525021 平成 29 年 9 月 26 日～平成 29 年 12 月 21 日	8	
	QPG-FV64VZ		FV64VZ-525025～FV64VZ-525050 平成 29 年 7 月 15 日～平成 29 年 8 月 29 日	12	
	QPG-FY60VY		FY60VY-525007～FY60VY-525020 平成 29 年 7 月 8 日～平成 29 年 8 月 22 日	12	
	QPG-FY64VY		FY64VY-525007～FY64VY-525021 平成 29 年 7 月 14 日～平成 29 年 8 月 23 日	11	
	QTG-MS96VP	「ふそう ｴｱﾛｴｰｽ」	MS96VP-73345～MS96VP-73352 平成 29 年 7 月 25 日～平成 29 年 7 月 28 日	2	
		「ふそう ｴｱﾛｸｨｰﾝ」	MS96VP-73329～MS96VP-73360 平成 29 年 8 月 1 日～平成 29 年 8 月 4 日	4	
	(計 51 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 7 月 7 日～令和 2 年 8 月 19 日	(計 18,200 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
三菱	2PG-FS75HZ	「ふそう スーパーグレート」	FS75HZ-500032	1	
	2PG-FU75HZ		FU75HZ-500034	1	
	QDG-FV50VJR		FV50VJ-530276	1	
	QKG-FP54VDR		FP54VD-531240～FP54VD-531333	2	
	QKG-FS54VZ		FS54VZ-530791	1	
	QKG-FV60VJR		FV60VJ-510023～FV60VJ-525019	10	
	QKG-FV60VX		FV60VX-510458～FV60VX-512254	8	
	QKG-FV60VY		FV60VY-510137～FV60VY-520184	3	
	QPG-FP64VDR		FP64VD-510172～FP64VD-521181	11	
	QPG-FP64VER		FP64VE-510020～FP64VE-525026	4	
	QPG-FP64VGR		FP64VG-520029	1	
	QPG-FS64VZ		FS64VZ-510619～FS64VZ-512308	2	
	QPG-FS65VZ		FS65VZ-520216～FS65VZ-520449	2	
	QPG-FU64VZ		FU64VZ-510377～FU64VZ-521479	8	
	QPG-FU65VZ		FU65VZ-520021～FU65VZ-520031	2	
	QPG-FV60VZ		FV60VZ-510258	1	
	QRG-MS96VP	「ふそう エアロエース」	MS96VP-70369～MS96VP-73335	28	
		「ふそう エアロクィーン」	MS96VP-70308～MS96VP-72818	11	
			合計	97 台	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
6R10・6R20 エンジン Assy	6R10064775 6R10064781 6R10064782 6R10064891 6R10064996 6R10065097 6R10065104 6R10065109 6R10065122 6R10065123 6R10065128 6R10065154 6R10065156 6R10065221 6R10065222 6R10065251 6R10065255 6R10065411 6R10065414 6R10065577 6R10065738 6R10065769 6R10065844 6R10065845 6R10065847 6R10065848 6R10065850 6R10065860 6R10065863 6R10065865 6R10065866 6R10065872 6R10065875 6R10065878 6R20002719 6R20008488 6R20013509 6R20013955 6R20014673 6R20015004 6R20015229 6R20015230 6R20015621 6R20015687 6R20017750	平成29年7月3日～令和元年7月10日	45	
ﾊｲﾌﾟﾚｯｼｬｰﾎﾟﾝﾌﾟ	MX910559		168	
	MX910688		821	
		合計	(計 1,034 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。

リコール対象車の主要諸元


車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 総排気量（CC）	備考
三菱	2KG-FV70HJR	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	普通・貨物	トラクタ	6R20 (10,676)	
	2KG-FV70HX			キャブオーバ		
	2KG-FV70HYP					
	2KG-FV70HZP					
	2KG-FV74HJR			トラクタ		
	2PG-FS70HZ			キャブオーバ		
	2PG-FS74HY					
	2PG-FS74HZ					
	2PG-FS75HY					
	2PG-FS75HZ					
	2PG-FU70HY					
	2PG-FU74HY					
	2PG-FU74HZ					
	2PG-FU75HZ					
	2PG-FV70HX					
	2PG-FV70HY					
	2PG-FV70HZ					
	2PG-FV74HJR			トラクタ		
	2PG-FV74HZ			キャブオーバ		
	2PG-FY70HY					
	2PG-FY74HY					
	2RG-FP74HDR			トラクタ		
	2RG-FP74HER					
	2RG-FP74HGR					
	QKG-FU60VY			キャブオーバ		
	QKG-FV60VJR			トラクタ		
	QKG-FV60VX			キャブオーバ		
	QKG-FV60VY					
	QKG-FV60VZ					

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 総排気量（CC）	備考
三菱	QKG-FV64VJR	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	普通・貨物	トラクタ	6R10 (12,808)	
	QPG-FP64VDR					
	QPG-FP64VER					
	QPG-FP64VGR					
	QPG-FS60VZ			キャブオーバ		
	QPG-FS64VY					
	QPG-FS64VZ					
	QPG-FS65VY					
	QPG-FS65VZ					
	QPG-FU60VY					
	QPG-FU60VZ					
	QPG-FU64VY					
	QPG-FU64VZ					
	QPG-FU65VZ					
	QPG-FV60VX					
	QPG-FV60VY					
	QPG-FV60VZ					
	QPG-FV64VJR			トラクタ		
	QPG-FV64VZ			キャブオーバ		
	QPG-FY60VY					
	QPG-FY64VY					
	QTG-MS96VP	「ふそう ｴｱﾛｴｰｽ」	普通・乗合	リヤーエンジン		
		「ふそう ｴｱﾛｸｨｰﾝ」				


改 善 箇 所 説 明 図



車両前方

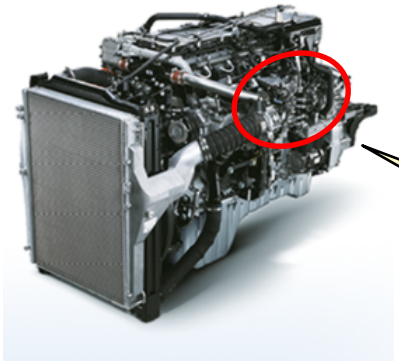

車両前方

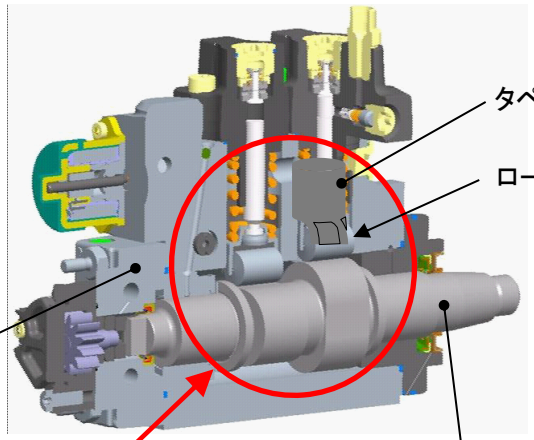

基準不適合発生箇所

大型トラック・バスの高圧燃料ポンプにおいて、タペットとローラー間およびローラーとカム間を潤滑する燃料膜厚が不足しているため、これらの摺動面に摩耗が生じることがある。このため、ポンプストロークの減少や摩耗粉による燃料フィルターの詰まりが生じて燃料の供給が不十分になり、突然のエンジンストールや再始動不能に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、高圧燃料ポンプを点検し、不具合品が装着されていた場合は対策品の高圧燃料ポンプ一式に交換する。

また、燃料タンク内に摩耗粉が認められた場合は、燃料フィルター一式を新品に交換すると共に、高圧燃料ポンプから燃料タンク間の戻り側燃料ラインの清掃を実施する。

注 ： □ は、不具合品が装着されていた場合に対策品と交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、白色ペイントを塗布する。

トラック：シリンダーブロック左側後方の角部

バス　　：車両左後部の点検リッド裏の後方上部