ふそう スーパーグレート、エアロエース、エアロクィーンの
原動機（オイルポンプ）のリコールについて

ふそう スーパーグレート、エアロエース、エアロクィーンの原動機（オイルポンプ）について、令和3年6月22日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	4979	リコール開始日	令和3年 6月23日
不具合の部位(部品名)	原動機（オイルポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック及びバスのエンジンにおいて、オイルポンプの製造のばらつきにより、ポンプのギヤシャフトが傾くことがある。そのため、ギヤの歯面が摩耗し、そのままの状態で使用を続けると、ギヤが破損してエンジンへの供給油圧が低下し、最悪の場合、エンジンが焼き付き路上故障や火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイルポンプ近傍の騒音値を計測し、ポンプの歯面が摩耗していると判断されたものは、対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	LDG-FU50VY	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FU50VY-500057～FU50VY-500164 平成22年12月2日～平成23年12月23日	8	
	LDG-FV50VJR		FV50VJ-500001～FV50VJ-505341 平成22年7月12日～平成24年3月20日	282	
	LDG-FV50VX		FV50VX-500001～FV50VX-505469 平成22年5月12日～平成24年2月22日	600	
	LDG-FV50VY		FV50VY-500001～FV50VY-505132 平成22年5月28日～平成24年2月8日	202	
	LDG-FV50VZ		FV50VZ-500022～FV50VZ-500437 平成22年7月17日～平成24年5月7日	45	
	LKG-FP54VDR		FP54VD-500002～FP54VD-505953 平成22年6月17日～平成24年9月24日	1,115	
	LKG-FP54VER		FP54VE-500001～FP54VE-505140 平成22年6月30日～平成24年3月9日	186	
	LKG-FP54VGR		FP54VG-500001～FP54VG-505053 平成22年7月7日～平成24年3月8日	61	
	LKG-FS50VZ		FS50VZ-500002～FS50VZ-500147 平成22年7月12日～平成24年2月14日	133	
	LKG-FS54VY		FS54VY-500001～FS54VY-500104 平成22年6月21日～平成24年2月21日	100	
	LKG-FS54VZ		FS54VZ-500001～FS54VZ-502488 平成22年5月31日～平成24年3月15日	2,282	
	LKG-FS55VY		FS55VY-500001～FS55VY-500218 平成22年6月28日～平成23年12月27日	218	
	LKG-FS55VZ		FS55VZ-500001～FS55VZ-500581 平成22年6月4日～平成24年3月6日	554	
	LKG-FU50VY		FU50VY-500002～FU50VY-500179 平成22年5月28日～平成24年2月16日	163	
	LKG-FU54VY		FU54VY-500001～FU54VY-500106 平成22年5月21日～平成24年2月3日	105	
	LKG-FU54VZ		FU54VZ-500001～FU54VZ-502345 平成22年3月30日～平成24年3月20日	2,170	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	LKG-FU55VZ	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FU55VZ-500001～FU55VZ-500236 平成 22 年 4 月 28 日～平成 24 年 2 月 17 日	230	
	LKG-FV50VX		FV50VX-500164～FV50VX-500351 平成 23 年 10 月 8 日～平成 24 年 2 月 21 日	140	
	LKG-FV50VY		FV50VY-500002～FV50VY-500228 平成 22 年 6 月 11 日～平成 24 年 2 月 15 日	107	
	LKG-FV50VZ		FV50VZ-500002～FV50VZ-500379 平成 22 年 5 月 21 日～平成 24 年 3 月 6 日	329	
	LKG-FV54VZ		FV54VZ-500001～FV54VZ-500176 平成 22 年 5 月 11 日～平成 24 年 2 月 28 日	170	
	LKG-FY50VY		FY50VY-500001～FY50VY-500086 平成 22 年 7 月 7 日～平成 24 年 3 月 14 日	75	
	LKG-FY54VY		FY54VY-500001～FY54VY-500167 平成 22 年 6 月 22 日～平成 24 年 3 月 1 日	161	
	QDG-FU50VY		FU50VY-500183～FU50VY-570001 平成 24 年 3 月 14 日～平成 24 年 8 月 28 日	8	
	QDG-FV50VJR		FV50VJ-500011～FV50VJ-570003 平成 23 年 4 月 19 日～平成 26 年 11 月 6 日	359	
	QDG-FV50VX		FV50VX-500129～FV50VX-570002 平成 22 年 9 月 27 日～平成 24 年 10 月 18 日	141	
	QDG-FV50VY		FV50VY-500035～FV50VY-570003 平成 22 年 9 月 8 日～平成 24 年 10 月 24 日	159	
	QDG-FV50VZ		FV50VZ-500302～FV50VZ-570001 平成 23 年 11 月 28 日～平成 24 年 9 月 12 日	10	
	QKG-FP54VDR		FP54VD-500129～FP54VD-570006 平成 22 年 9 月 8 日～平成 26 年 11 月 4 日	629	
	QKG-FP54VER		FP54VE-505111～FP54VE-530070 平成 23 年 12 月 23 日～平成 25 年 5 月 21 日	97	
	QKG-FP54VGR		FP54VG-500010～FP54VG-570002 平成 22 年 10 月 4 日～平成 24 年 12 月 18 日	51	
	QKG-FS50VZ		FS50VZ-500001～FS50VZ-530021 平成 23 年 9 月 5 日～平成 24 年 12 月 17 日	130	
	QKG-FS54VY		FS54VY-500063～FS54VY-530012 平成 23 年 7 月 6 日～平成 25 年 1 月 8 日	38	
	QKG-FS54VZ		FS54VZ-500955～FS54VZ-570009 平成 23 年 6 月 23 日～平成 26 年 11 月 3 日	1,407	
	QKG-FS55VY		FS55VY-500219～FS55VY-530009 平成 24 年 3 月 22 日～平成 25 年 1 月 23 日	50	
	QKG-FS55VZ		FS55VZ-500002～FS55VZ-570004 平成 23 年 9 月 29 日～平成 25 年 2 月 14 日	291	
	QKG-FU50VY		FU50VY-500001～FU50VY-530013 平成 22 年 9 月 22 日～平成 24 年 12 月 19 日	81	
	QKG-FU54VY		FU54VY-500074～FU54VY-530007 平成 23 年 7 月 18 日～平成 24 年 10 月 29 日	56	
	QKG-FU54VZ		FU54VZ-501049～FU54VZ-570009 平成 23 年 6 月 29 日～平成 26 年 11 月 13 日	1,219	
	QKG-FU55VZ		FU55VZ-500130～FU55VZ-570001 平成 23 年 8 月 1 日～平成 25 年 1 月 25 日	117	
	QKG-FV50VX		FV50VX-500227～FV50VX-530267 平成 23 年 12 月 28 日～平成 26 年 10 月 6 日	849	
	QKG-FV50VY		FV50VY-500123～FV50VY-530064 平成 23 年 7 月 12 日～平成 24 年 12 月 19 日	131	
	QKG-FV50VZ		FV50VZ-500210～FV50VZ-530044 平成 23 年 8 月 9 日～平成 24 年 12 月 19 日	212	
	QKG-FV54VZ		FV54VZ-500101～FV54VZ-570001 平成 23 年 9 月 12 日～平成 24 年 12 月 19 日	93	
	QKG-FY50VY		FY50VY-500069～FY50VY-530007 平成 23 年 12 月 16 日～平成 24 年 11 月 21 日	45	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QKG-FY54VY	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FY54VY-500158～FY54VY-570003 平成 24 年 2 月 2 日～平成 24 年 12 月 18 日	81	
	LKG-MS96VP	「ふそう ｴｱﾛｴｰｽ」	MS96VP-20012～MS96VP-20571 平成 22 年 9 月 1 日～平成 24 年 3 月 30 日	484	
		「ふそう ｴｱﾛｸｨｰﾝ」	MS96VP-20001～MS96VP-20556 平成 22 年 8 月 30 日～平成 24 年 3 月 21 日	78	
	QRG-MS96VP	「ふそう ｴｱﾛｴｰｽ」	MS96VP-20002～MS96VP-23068 平成 24 年 2 月 20 日～平成 27 年 2 月 10 日	416	
		「ふそう ｴｱﾛｸｨｰﾝ」	MS96VP-20586～MS96VP-23062 平成 24 年 4 月 3 日～平成 25 年 3 月 8 日	34	
	(計 48 型式)	(3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 3 月 30 日～平成 27 年 2 月 10 日	(計 16,702 台)	

(備考) 本件は、平成 27 年 12 月 10 日付け「届出番号 3665 ②」により、暫定措置のリコール届出を行ったものですが、暫定措置が恒久措置として十分な効力を持っていることが確認出来た為、恒久措置への切り換えを行うものです。


【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (総排気量(cc))	備考
三菱	LDG-FU50VY	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	普通・貨物	キャブオーバ	6R10 (12,808cc)	
	LDG-FV50VJR			トラクタ		
	LDG-FV50VX			キャブオーバ		
	LDG-FV50VY					
	LDG-FV50VZ					
	LKG-FP54VDR			トラクタ		
	LKG-FP54VER					
	LKG-FP54VGR					
	LKG-FS50VZ			キャブオーバ		
	LKG-FS54VY					
	LKG-FS54VZ					
	LKG-FS55VY					
	LKG-FS55VZ					
	LKG-FU50VY					
	LKG-FU54VY					
	LKG-FU54VZ					
	LKG-FU55VZ					
	LKG-FV50VX					
	LKG-FV50VY					
	LKG-FV50VZ					
	LKG-FV54VZ					
	LKG-FY50VY					
	LKG-FY54VY					
	QDG-FU50VY					
	QDG-FV50VJR			トラクタ		
	QDG-FV50VX			キャブオーバ		
	QDG-FV50VY					
	QDG-FV50VZ					
	QKG-FP54VDR			トラクタ		
	QKG-FP54VER					
	QKG-FP54VGR					
	QKG-FS50VZ			キャブオーバ		
	QKG-FS54VY					
	QKG-FS54VZ					
	QKG-FS55VY					
	QKG-FS55VZ					
	QKG-FU50VY					
	QKG-FU54VY					
	QKG-FU54VZ					
	QKG-FU55VZ					
	QKG-FV50VX					
	QKG-FV50VY					
	QKG-FV50VZ					
	QKG-FV54VZ					
	QKG-FY50VY					
	QKG-FY54VY					
	LKG-MS96VP	「ふそうｴｱﾛｴｰｽ」	普通・乗合	リヤーエンジン		
		「ふそうｴｱﾛｸｨｰﾝ」				
	QRG-MS96VP	「ふそうｴｱﾛｴｰｽ」				
		「ふそうｴｱﾛｸｨｰﾝ」				
UD ﾄﾗｯｸｽ	LKG-AS96VP	「ｽﾍﾟｰｽｱﾛｰ A」				
		「ｽﾍﾟｰｽｳｨﾝｸﾞ A」				

改 善 箇 所 説 明 図



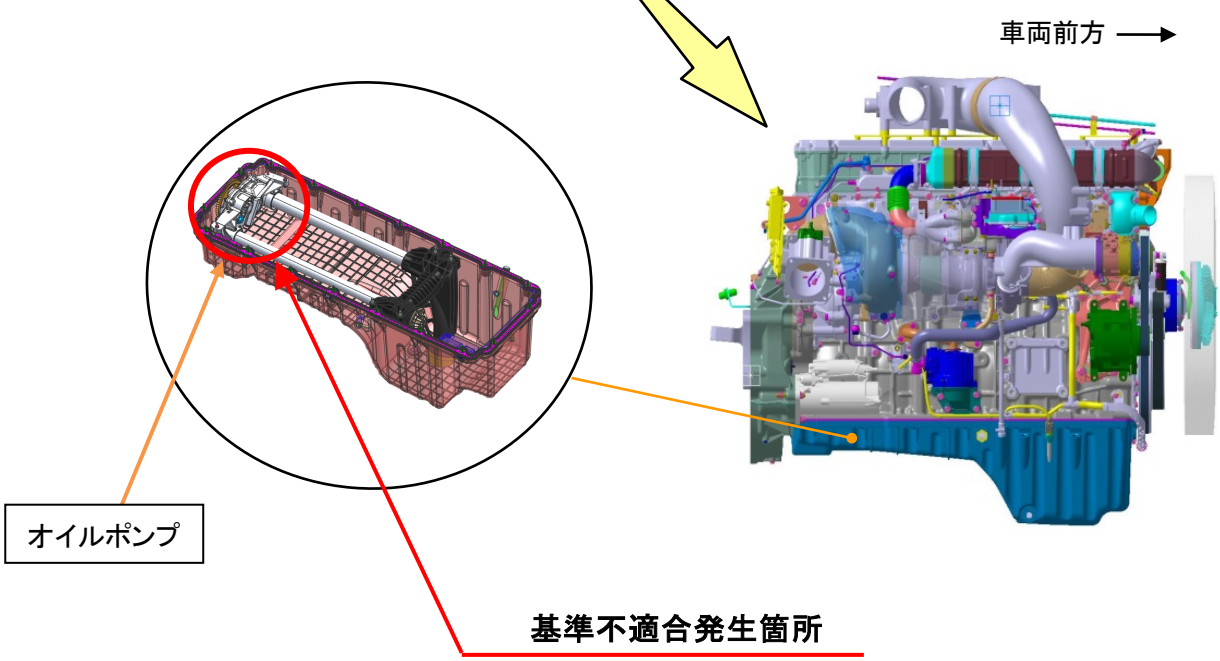

大型トラック及びバスのエンジンにおいて、オイルポンプの製造のばらつきにより、ポンプのギヤシャフトが傾くことがある。そのため、ギヤの歯面が摩耗し、そのままの状態で使用を続けると、ギヤが破損してエンジンへの供給油圧が低下し、最悪の場合、エンジンが焼き付き路上故障や火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、オイルポンプ近傍の騒音値を計測し、ポンプの歯面が摩耗していると判断されたものは、対策品に交換する。

注　：□は、計測結果により交換する部品を示す。
識別　：作業完了車には、所定の位置に「HD189」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。
トラック：助手席リヤドアピラーストライカー付近
バス　　：車両左後方点検リッド裏